


	Hodnota	Jednotka
<b>Objemová hmotnosť STN 645411</b>	20 - 35	kg/m <sup>3</sup>
<b>Rozmerová stálosť STN 645405</b>	1 - 3	%
<b>Nasiakavosť vo vode STN 645421</b>	max. 8	%
<b>Teplotný rozsah STN 645421</b>	-40 +90	°C
<b>Teplelná vodivosť 0°C</b>	0,045	W/mK

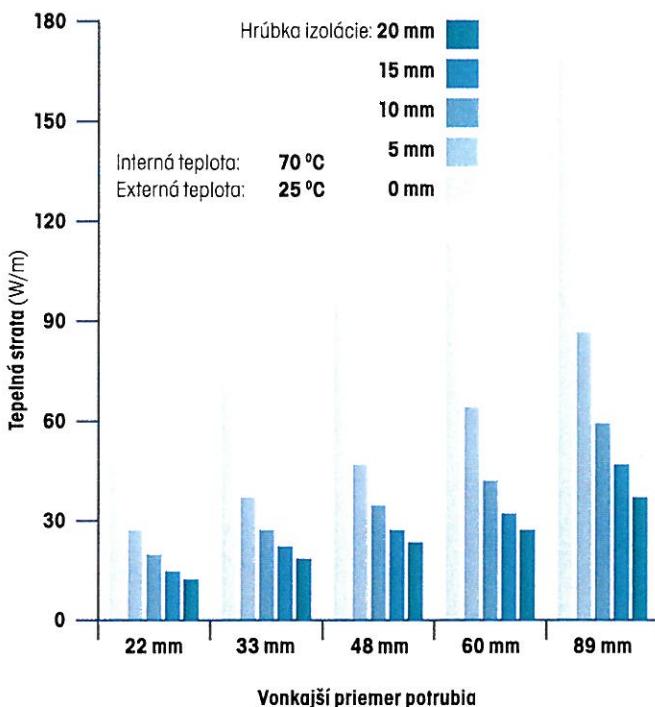

## IZOflex®

### ZÁSADY SPRÁVNEHO LEPENIA

- 1 Povrch musí byť pred lepením čistý.
- 2 Na nanášanie lepidla používajte štetec s krátkymi tuhými štetinami.
- 3 Používajte lepidlo Izoflex. Pri zhustnutí lepidla treba použiť príslušné riedidlo.
- 4 Lepidlo je potrebné pred použitím dôkladne rozmiešať. Nanáša sa na obidve lepené plochy v tenkej rovnomernej vrstve. Pri veľkých priemeroch (od Ø 62) je potrebné natrieť lepené plochy 2 x s prestávkou na zaschnutie prvého náteru.
- 5 Lepidlo je potrebné nechať „zavádnúť“. Doba zavádzania je závislá od vonkajšej teploty. Najväčšiu silu spoja ma lepidlo v okamihu, keď pri tzv. prstovej skúške už nefáhá žiadne vlákno, ale povrch je ešte lepivý.
- 6 Spájané plochy priložte presne na seba a silno zaťačte.

#### Spotreba lepidla

Hrubka izolacie	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Dĺžka spoja	0,5 l / 70 m	0,5 l / 40 m	0,5 l / 30 m	0,5 l / 20 m
Pásy	250-300 g / 1,5 m <sup>2</sup>			

0,5 l lepidla = 400 g

## VŠEOBECNÉ ZÁSADY

### Cistota

Dbajte na to, aby izolačný materiál, hľavne lepené plochy, boli čisté a suché. Rovnako je dôležitá čistota izolovaných rúr. Hrdzavé a znečistené potrubia je potrebné pred montážou očistiť a natrieť vhodným antikoróznnym náterom.

### Náradie

Nástroje používané pri práci s izoláciou IZOflex by mali byť udržiavané v dobrém stave, t.j. nože dobre nabrusené, lepidlo čerstvé, štetce suché. Čepel noža musí byť dlhá min. 30 cm, aby rez mohol byť vykonaný jedným ťahom aj pri väčších priemeroch rúr.

### Pracovná teplota

Izolačné práce na rozvodoch a armatúrach sa vykonávajú pri odstavení prevádzky zariadenia. V prípade montáže izolácií počas prevádzky je potrebné zohľadniť špecifické podmienky (rýchlejšie schnutie lepidla, tepelná rozložnosť). Izolácia IZOflex je určená len na zariadenia s trvalou prevádzkovou teplotou v rozsahu od -40°C do +90°C. Pri vyššej trvalej teplote dochádza k poškodeniu izolácie.

### Meranie a rezanie

K odmeranej hodnote pridajte na dĺžku 2%, aby sa eliminovala tepelná rozložnosť materiálu, ktorá je prirodzenou vlastnosťou izolácie z penového polyetylénu. Priečne rezy vykonávajte podľa šablóny, jedným ťahom. Penové rúrky ukladáme na potrubie s istým pozdĺžnym predpätiom, ktorým eliminujeme neskoršie zmrššovanie penovej izolácie.

### Lepidlo

Na lepenie používajte výhradne lepidlo IZOflex Extra podľa predpísaného návodu na použitie.

### Náter

Izolácie z penového PE sú určené do prostredia kde nie je bezprostredný vplyv povečernostných podmienok. V prípade priameho pôsobenia povečernostných vplyvov (hlavne UV žiarenia) je potrebné chrániť izoláciu vhodným náterom prípadne oplechovaním.

## MONTÁŽ

### 1. ROVNÉ KUSY

#### 1. 1.

Izolačnú rúru navlečieme na potrubie a čelne ju nalepíme na ďalšiu časť izolácie. Spoj je potrebné prelepiť penovou samolepiacou páskou hr. 2 mm Izoflex SAP.



#### 1. 2.

Izolačnú rúru rozrezeme pozdĺžne po nadrezanej časti, nasunieme na potrubie, na spoje nanesieme lepidlo a po predpísanej dobe zavádzania lepidla spájané časti pevne spojíme. Na problematických miestach spoj poistíme sponkami. (Spájanie sponkami bez lepidla nezarúčuje dokonalý spoj). Taktiež predpísaným spôsobom zlepíme rúry z čela a prelepieme penovou páskou alebo PVC páskou.



#### 1. 3.

Na elimináciu čiastočnej tepelnnej rozložnosti materiálu je potrebné vytvoriť „dilatačný kus“ (výtorný priemer tvarovky = vonkajší priemer potrubnej izolácie).

## 2. KOLENÁ


### 2. 1.

Pri menších priemeroch jednoducho prevlečieme izoláciu cez oblúk.




### 2. 2.

Pri väčších priemeroch vyrábime tvarovku z rúry rovnakého priemeru a zlepíme s rovným kusom.

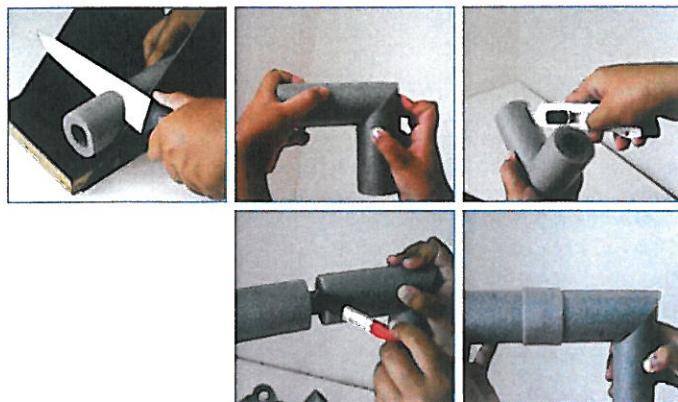

### 2. 3.


Pri väčších priemeroch alebo hrúbkach stien, oblúk vytvoríme čiastočným narezaním v mieste ohybu. Vrezané miesta zlepíme, nasadíme na oblúk a prilepíme k rovnému dielu.

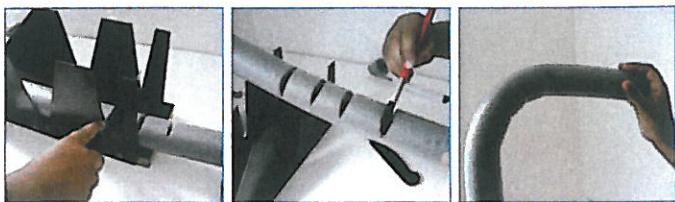

## 3. T-ODBOČKY

### 3. 1.

Tvarovku vyrábime z rúry rovnakého priemeru.

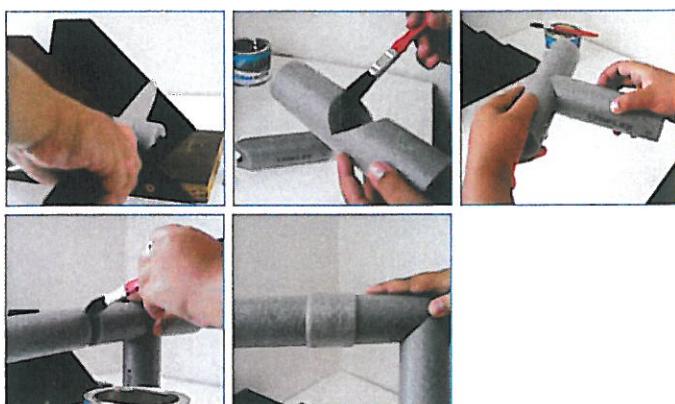


### 3. 2.

Tvarovku vyrábime z rúry väčšieho priemeru (vnútorný priemer tvarovky = vonkajší priemer rovnej izolácie). Pri tomto riešení je potrebné vyrobiť tvarovku s presahom na všetkých troch koncoch, aby boli spoje dokonale uzavreté.

# IZOflex®

### 3. 3.


Na rovnej izolačnej rúre vyréžeme kruhový otvor rovnakého priemeru ako je vonkajší priemer izolovanej rúry a kolmo nalepíme ďalší rovný kus. Dôležité je správne zarezanie nalepovanej rovnej časti.

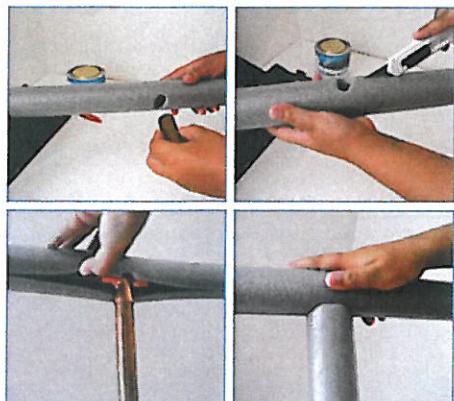

## 4. VENTILY


### 4. 1.

Malé ventily riešime podobne ako T-odbočku. Lepený spoj poistíme sponkami.

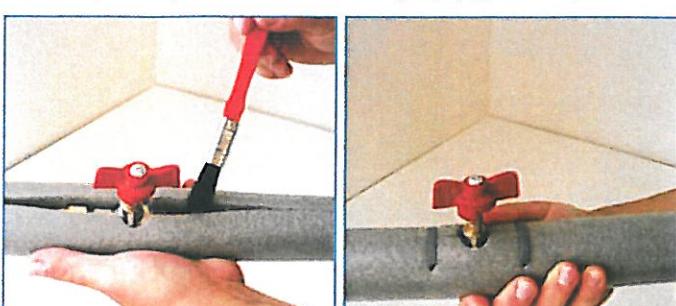

### 4. 2.

Pri väčších ventiloch okolie ventilu obalíme samolepiacou páskou z PE peny a na okolie ventilu nalepíme izolačnú rúru s otvorom na ventil (vnútorný priemer tvarovky = vonkajší priemer rovnej izolácie).

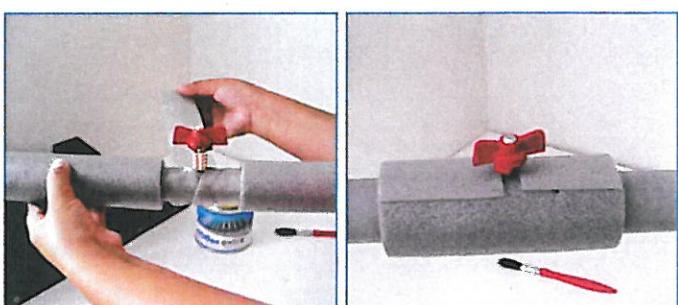

## 5. ZÁVESY

### 5.

Riešime podobne ako ventily väčšieho priemeru. Záves obalíme penovou samolepiacou páskou Izoflex SAP (výr. PFP) a prekryjeme rúrou s vnútorným priemerom = vonkajšiemu priemeru rovnej izolácie.

